


B工区の状況①

進捗状況

- ・止水壁（TRD）の造成完了
- ・底面粘性土層の欠損部分を確認
- ・現地見学会 5月25日開催

今後の予定

- ・底面遮水工、
浸透水貯留層工等の施工

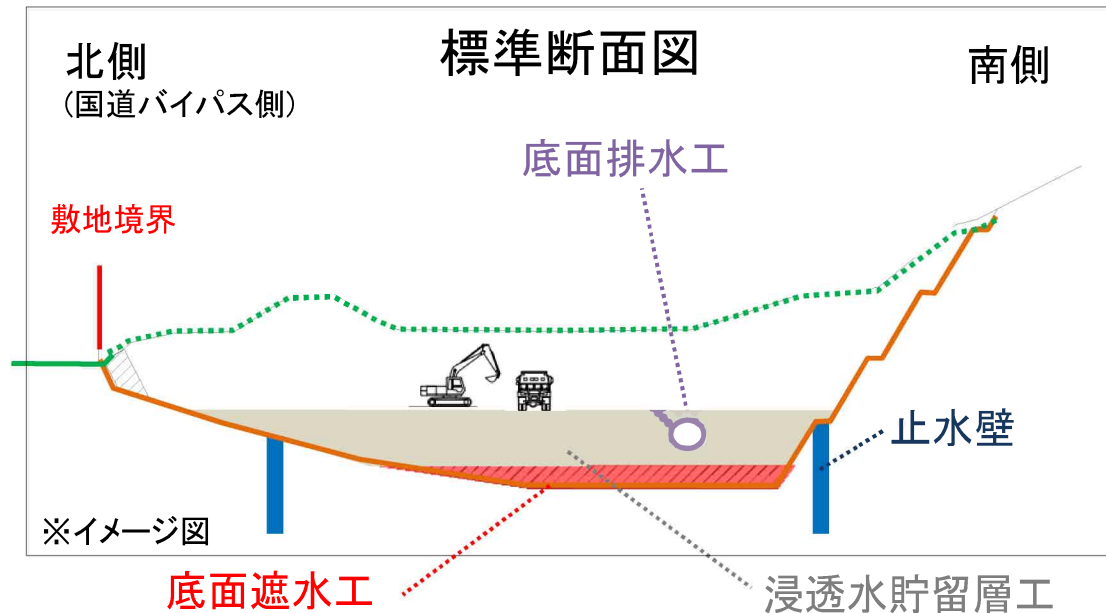


施工写真

- ① 止水壁の施工状況
- ② 止水壁の全景

※本資料は現時点のものであり、今後現場状況、詳細な調査等により変更が生ずるおそれがあります。

B工区の状況②

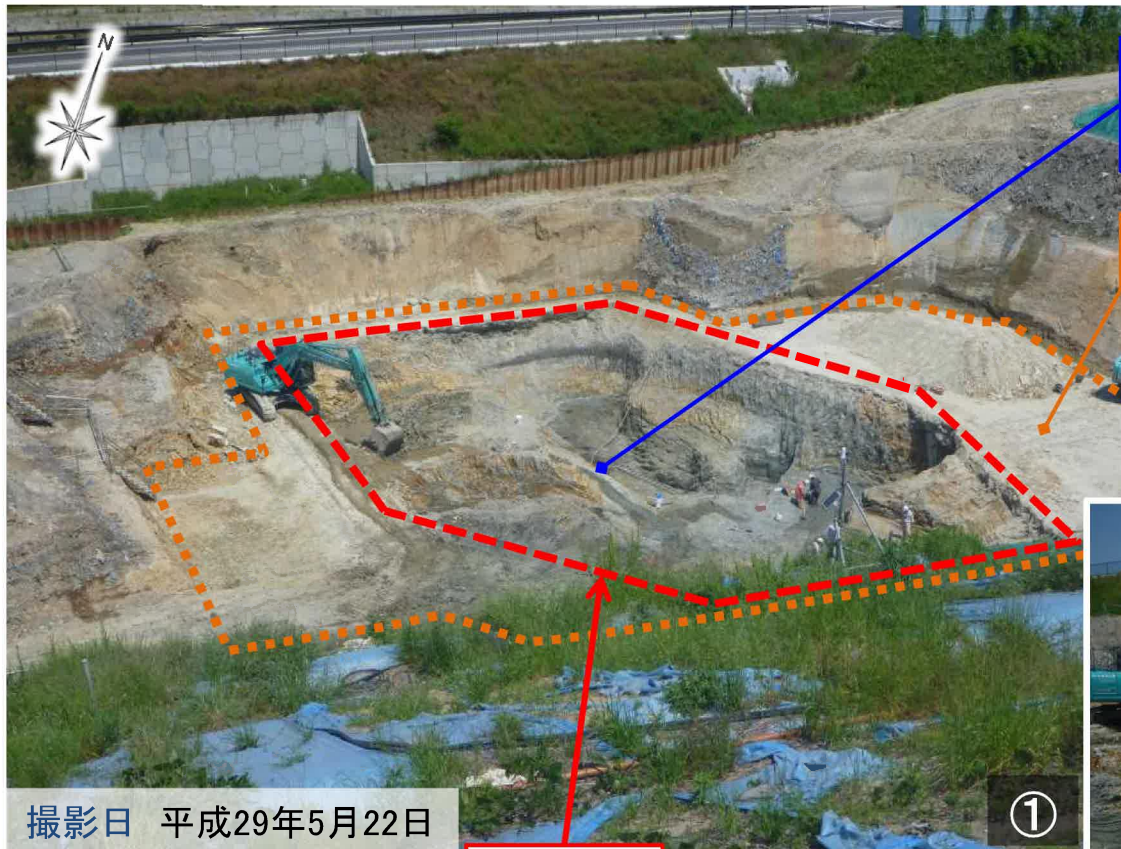


止水壁

施工写真

- ① B工区全景
- ② 止水壁内の掘削状況




廃棄物土掘削(B工区)の状況

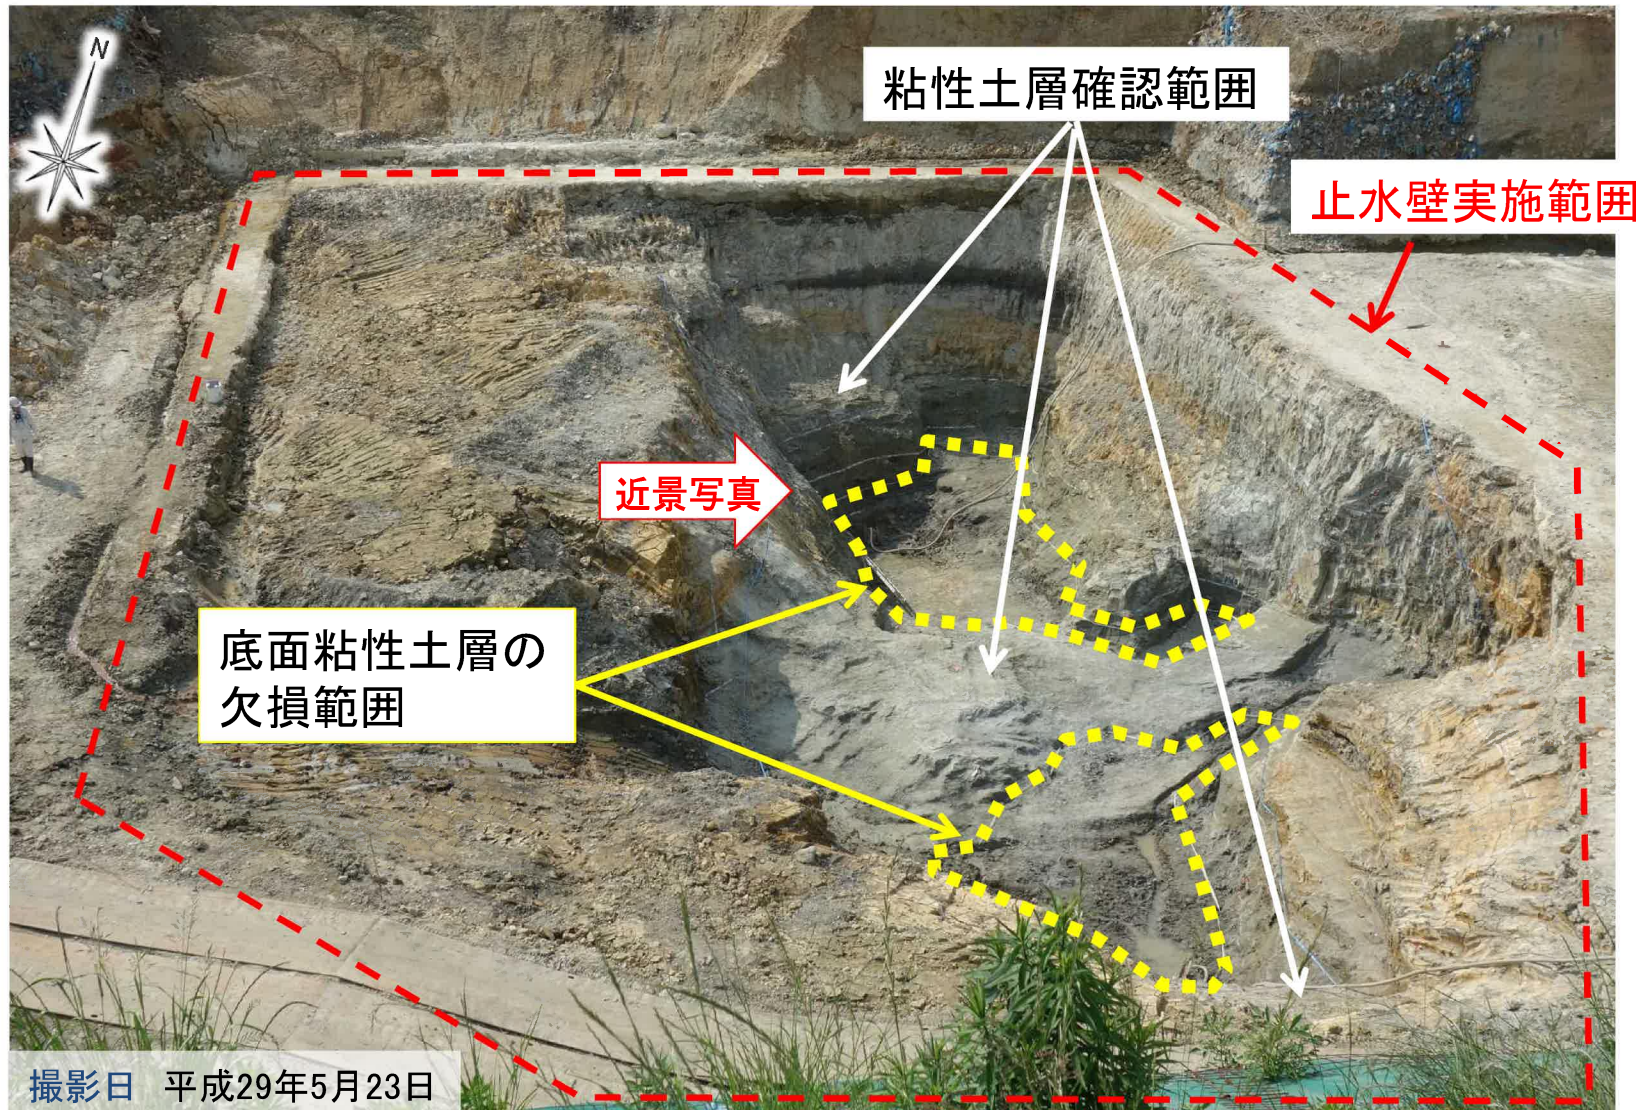


現在の状況

- ・ 5月23日時点で止水壁内の廃棄物掘削は完了
- ・ 全体として長さ約30m × 幅約10mの範囲で底面粘性土層の欠損が確認された

止水壁内の地質状況

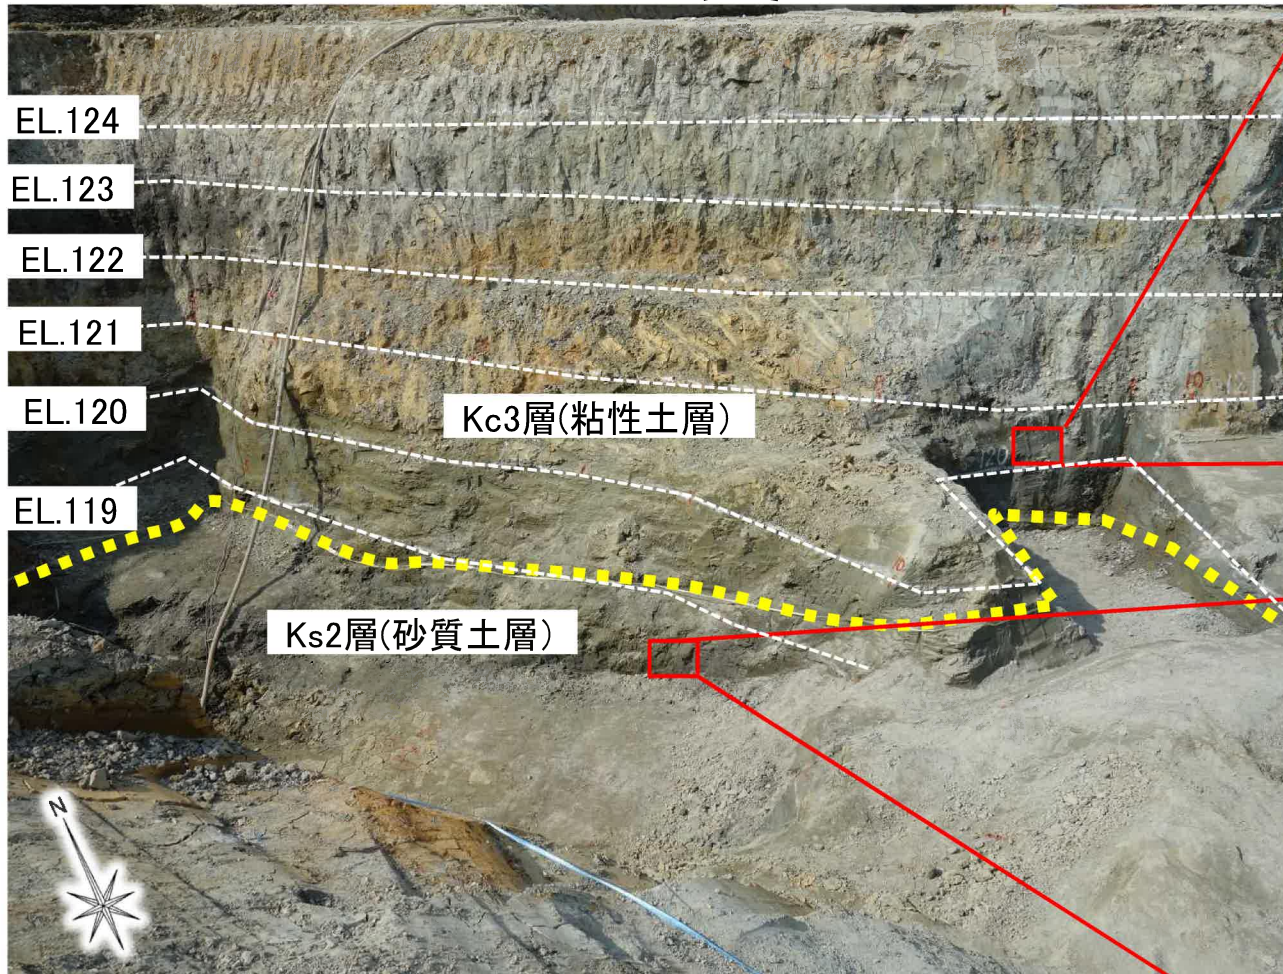

撮影日 平成29年5月23日

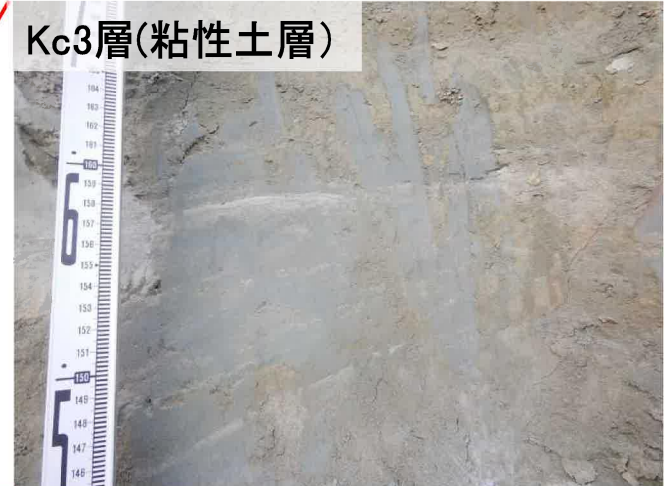


細粒で固結度が高く
割れ目等は認められない




砂分を主体とし
Kc3層と比較して固結度は低い

掘削地質平面図(B工区 廃棄物土掘削段階)

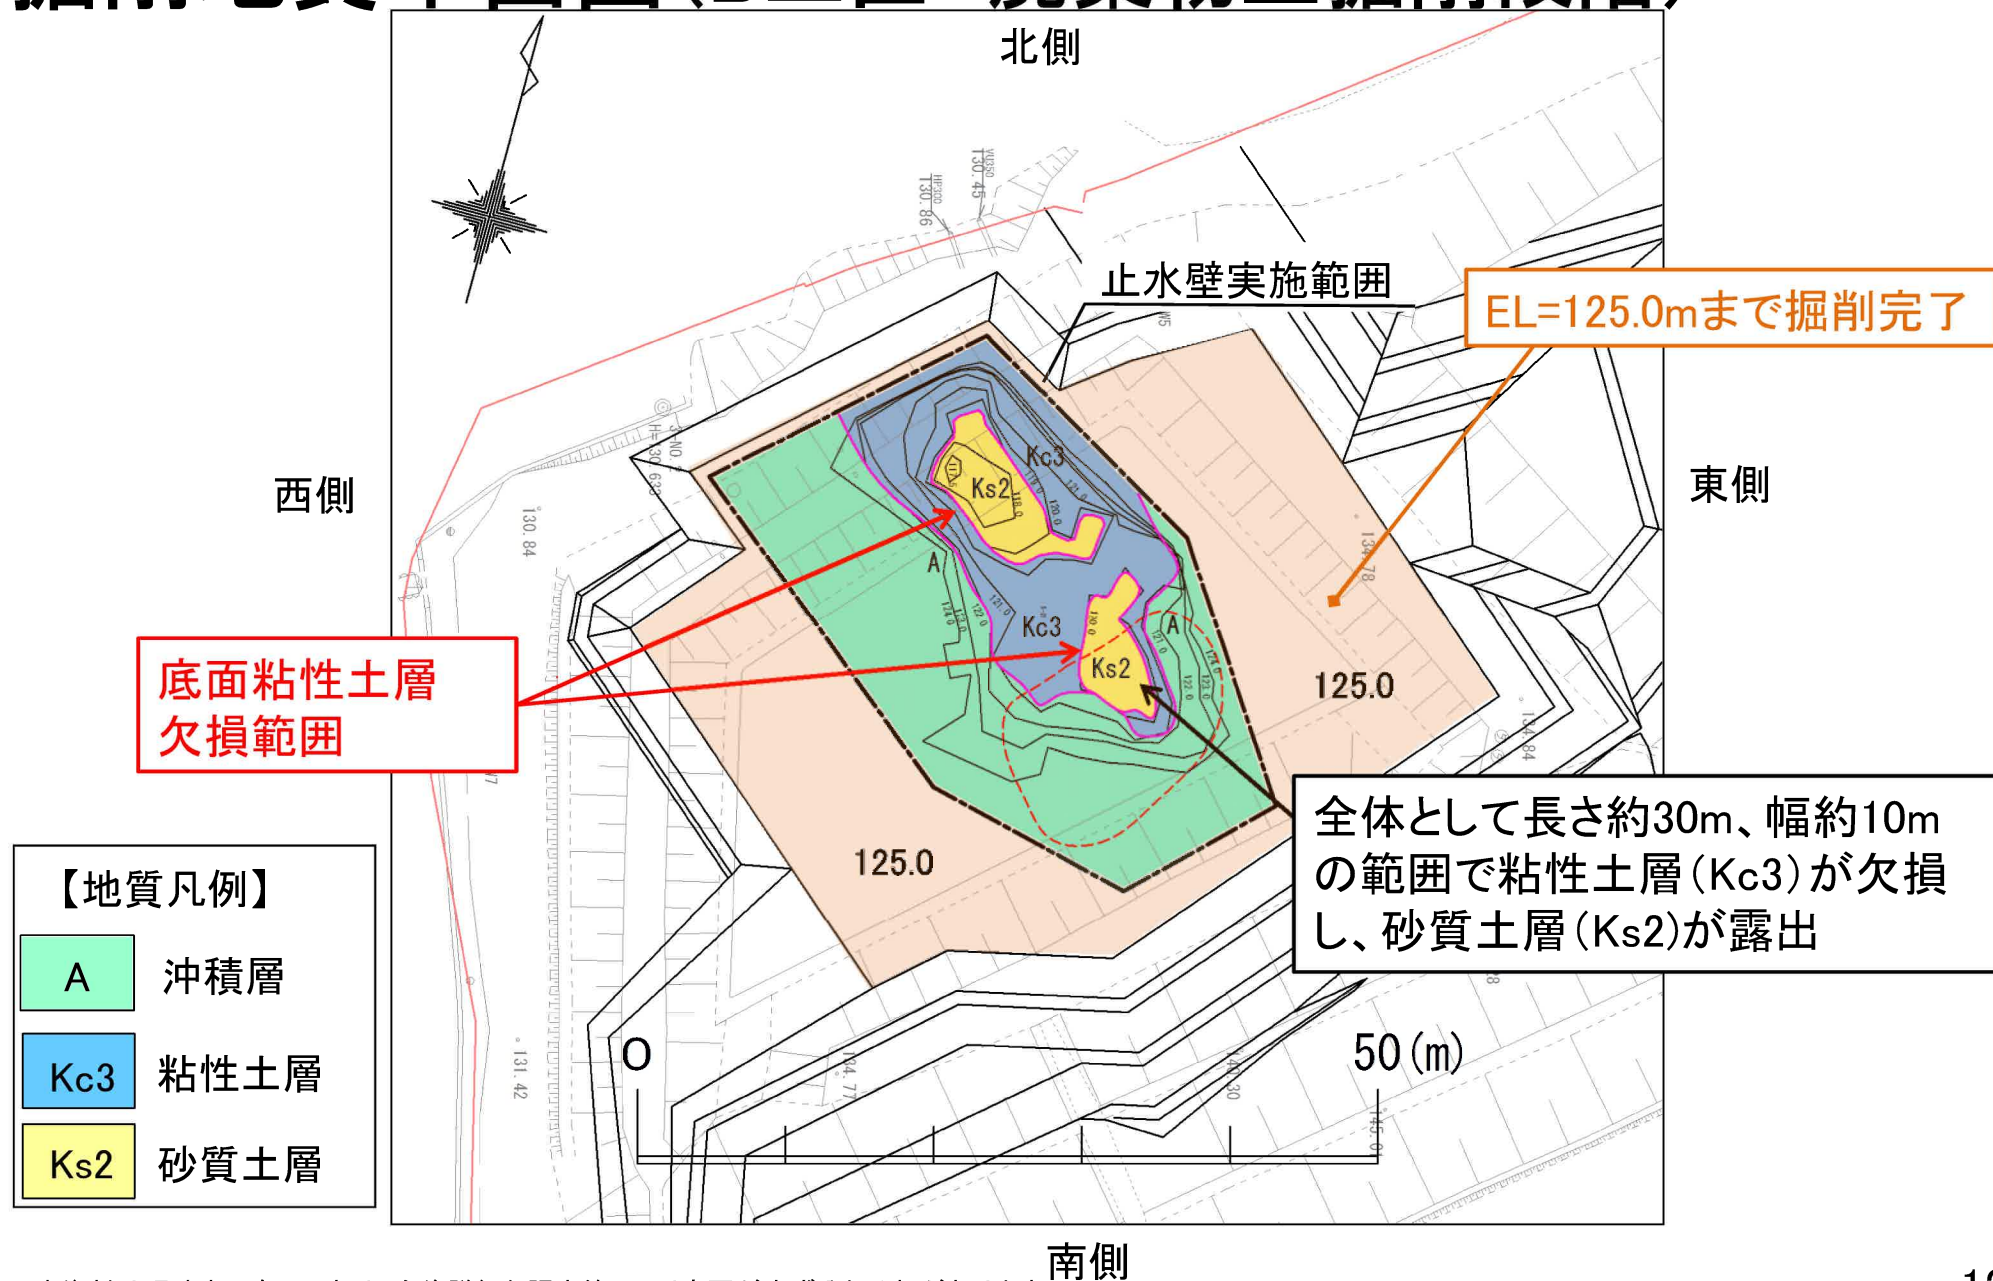



※本資料は現時点のものであり、今後詳細な調査等により変更が生ずるおそれがあります。

掘削地質平面図(B工区 廃棄物土掘削段階)

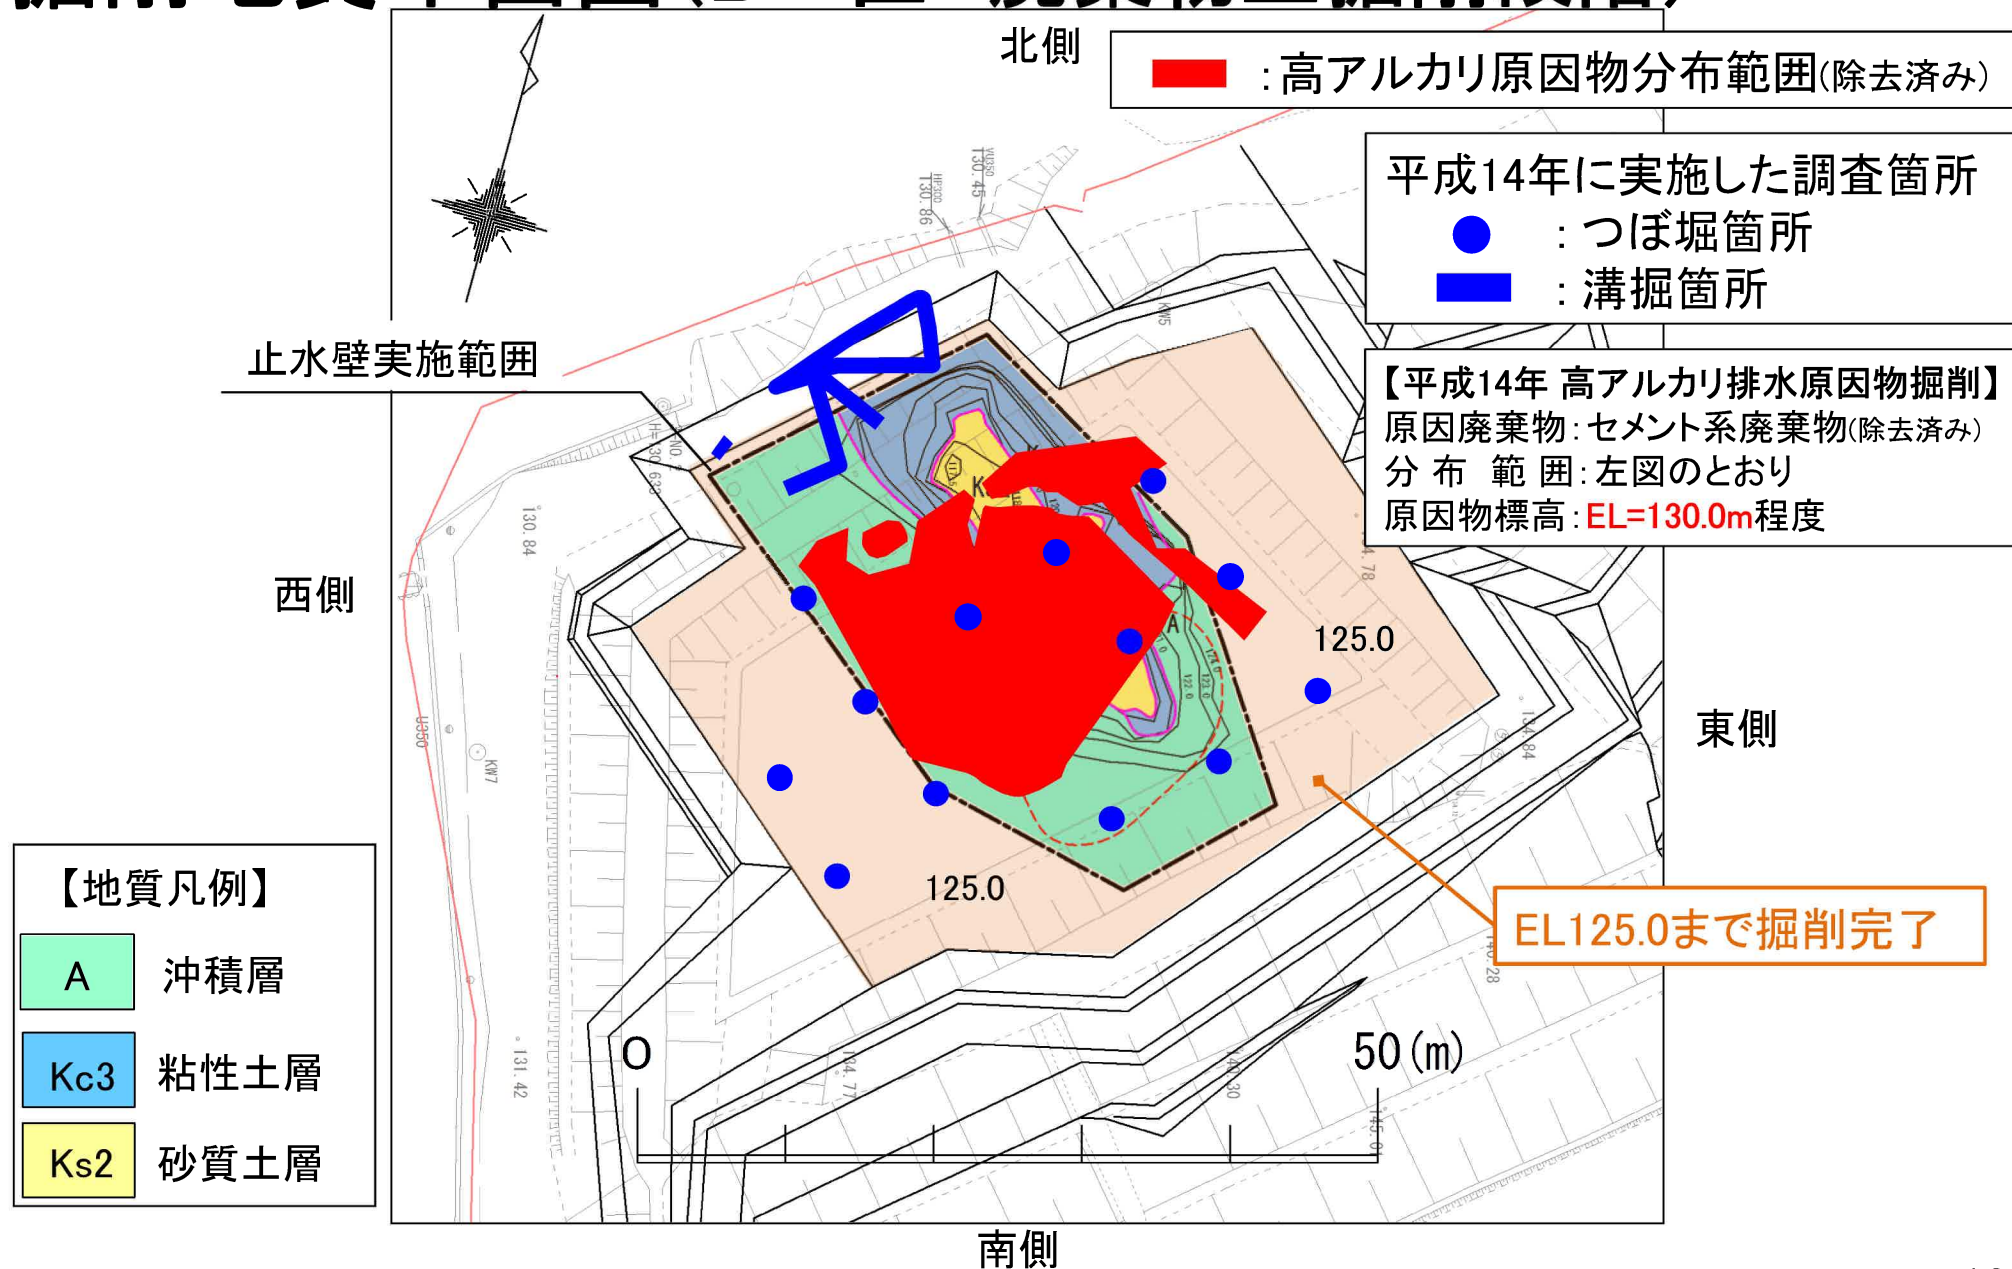

※本資料は概ねの調査位置を示すものであり、位置、範囲を確定するものではありません。

掘削地質断面図(B工区 廃棄物土掘削段階)

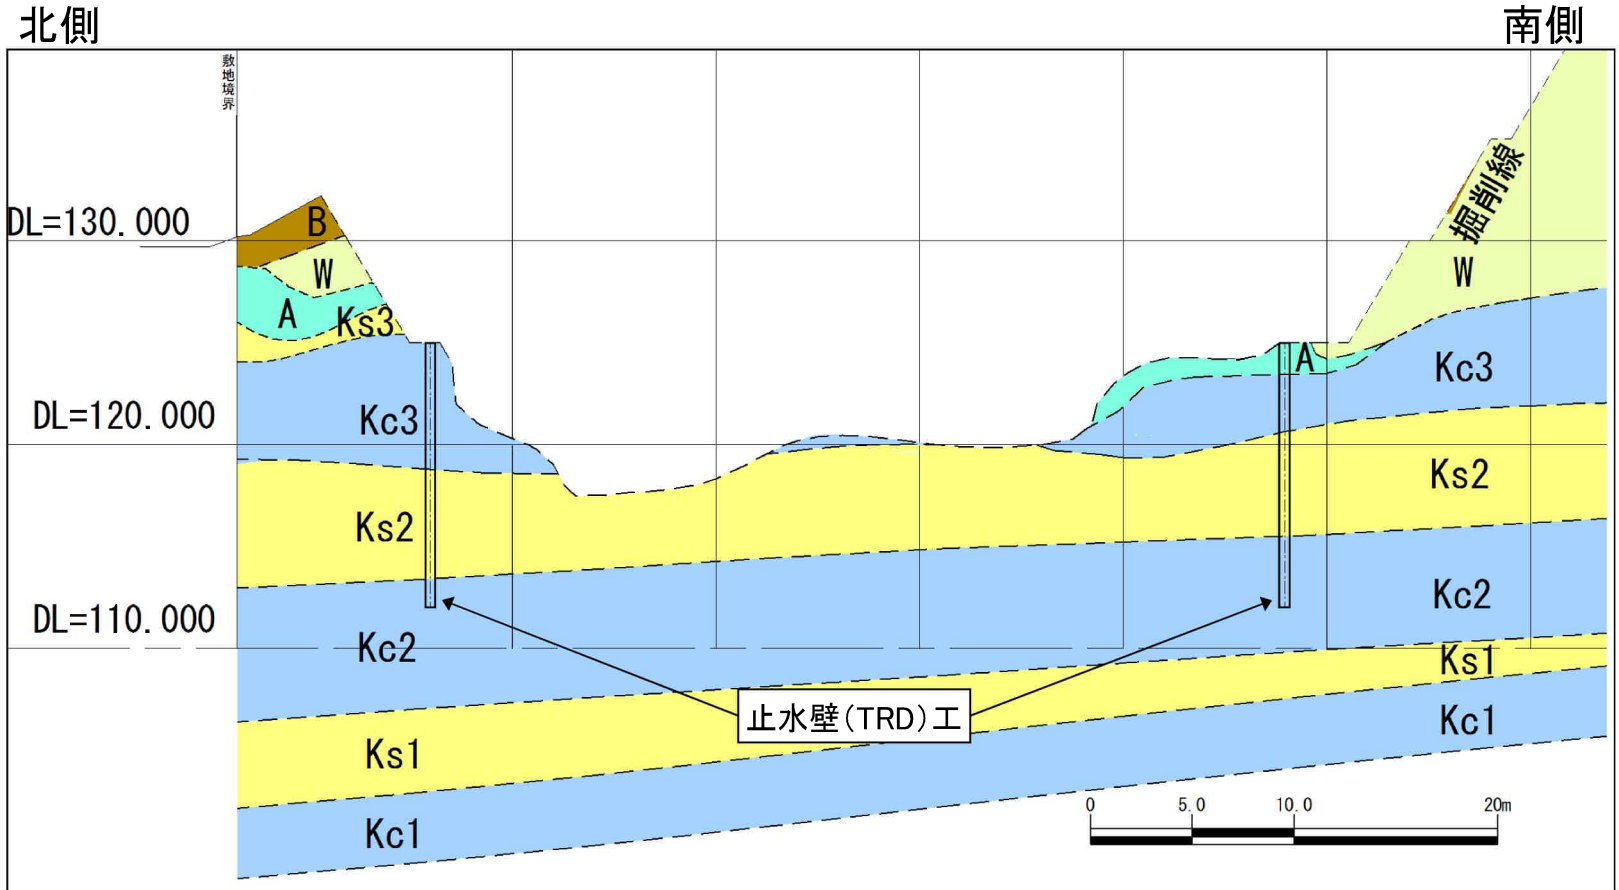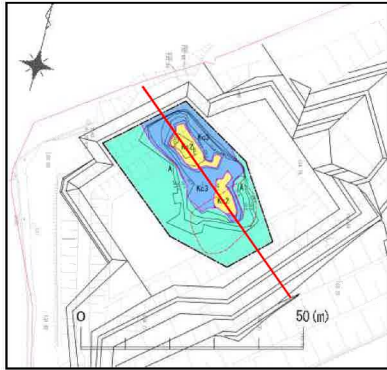

【地質凡例】

- | | |
|-----|-------|
| W | 廃棄物土層 |
| B | 盛土層 |
| A | 沖積層 |
| Ks3 | 砂質土層 |
| Kc3 | 粘性土層 |
| Ks2 | 砂質土層 |

※本資料は現時点のものであり、今後詳細な調査等により変更が生ずるおそれがあります。

現場見学会の開催

概要

- ・ B工区の地山範囲の状況について開催



開催結果

開催日:平成29年5月25日

参加者:6名



次回見学会


- ・ 工事の進捗に応じてH区画等で開催予定

底面遮水工 断面図(B工区 案)



北側

南側

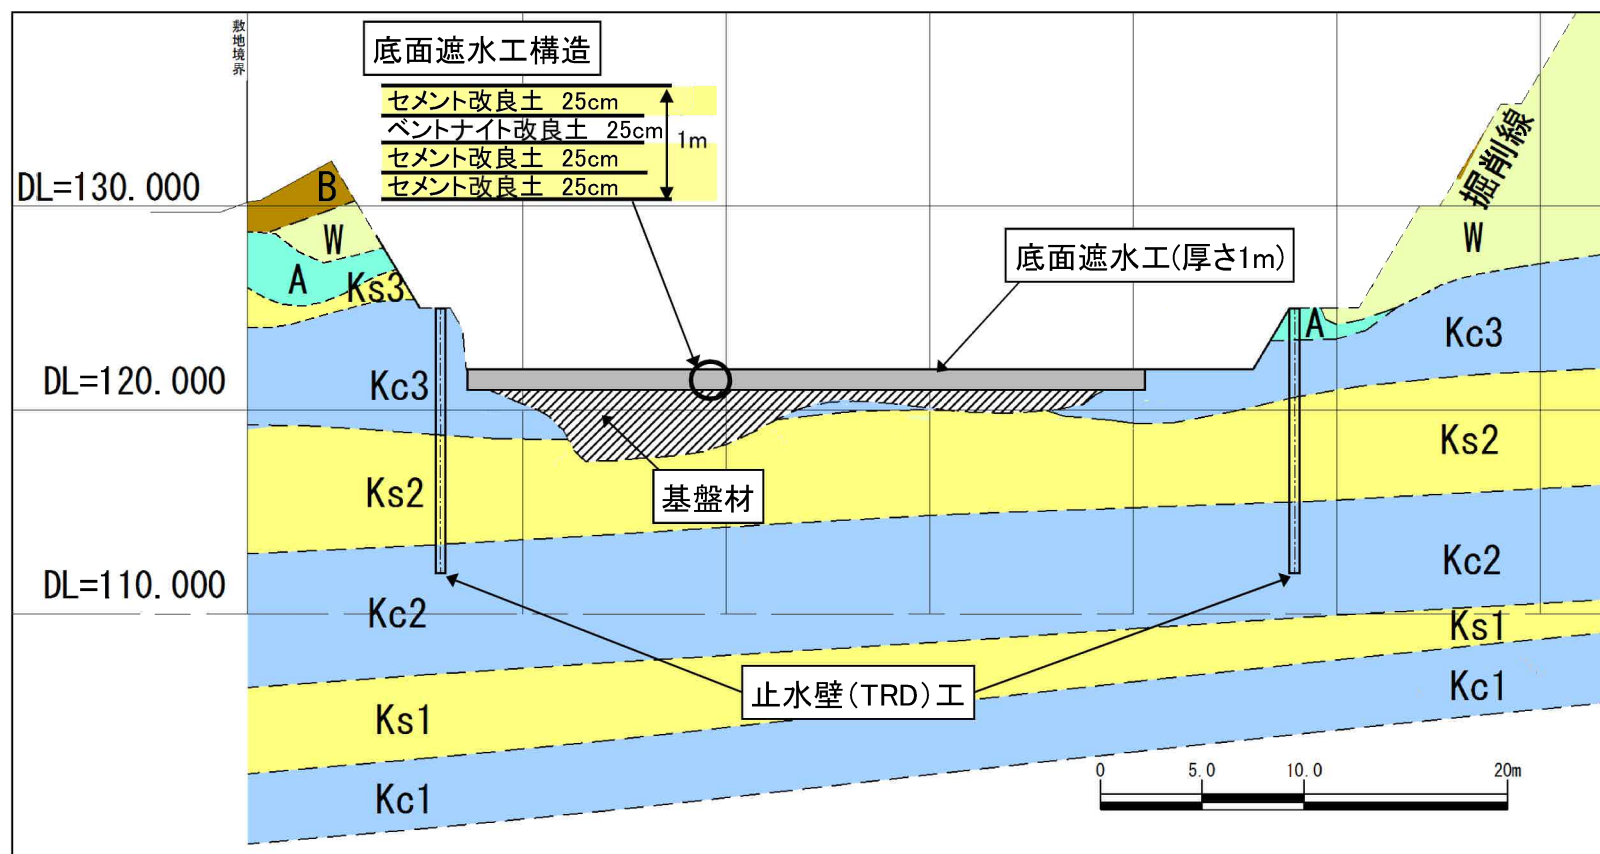


【地質凡例】

W	廃棄物土層
B	盛土層
A	沖積層
Ks3	砂質土層
Kc3	粘性土層
Ks2	砂質土層


※本資料は現時点のものであり、今後詳細な調査等により変更が生ずるおそれがあります。

底面遮水工 平面図(B工区 案)

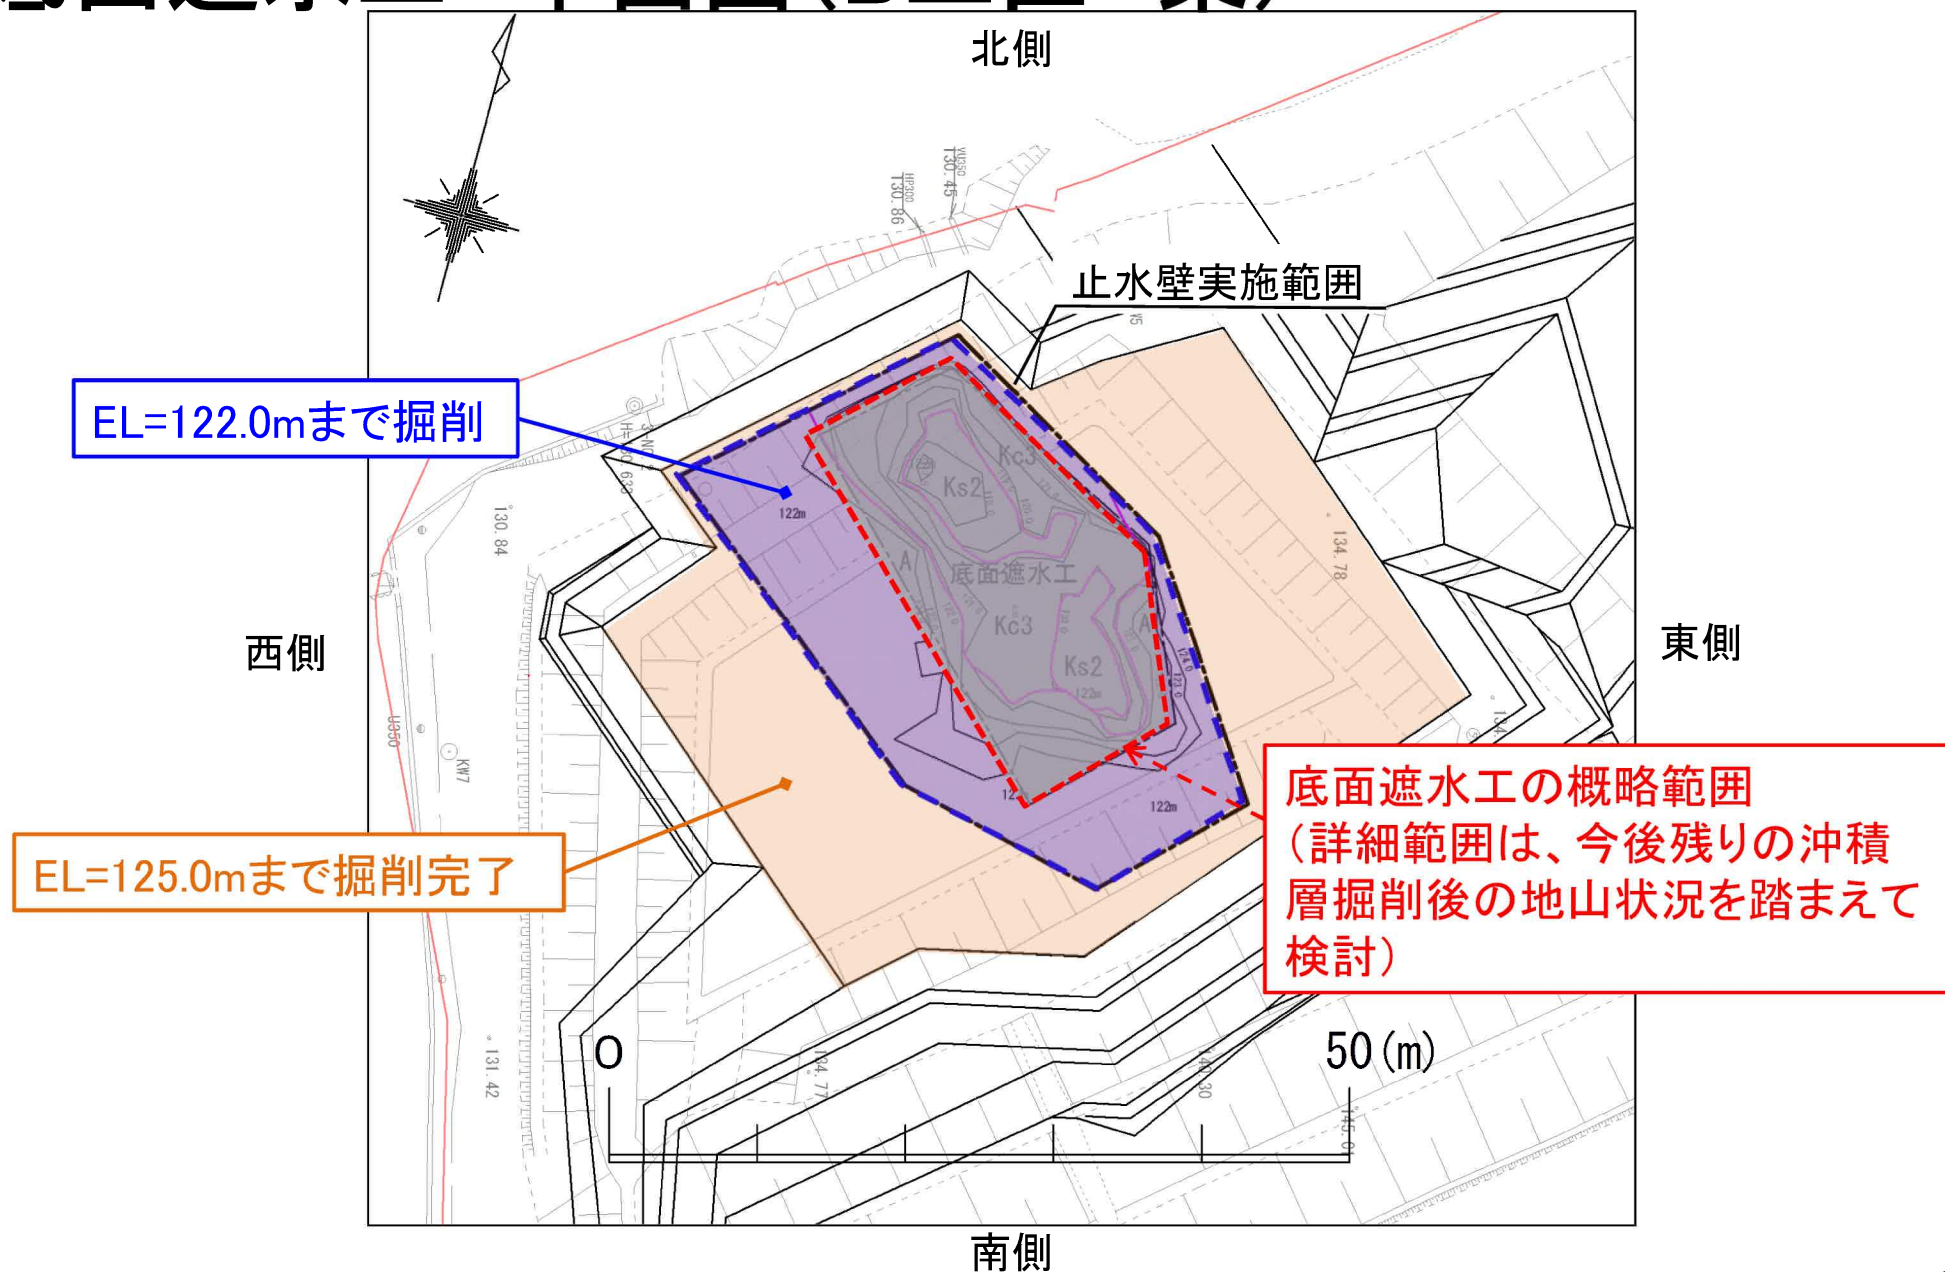


※本資料は現時点のものであり、今後詳細な調査等により変更が生ずるおそれがあります。

揚水ピット(B工区)

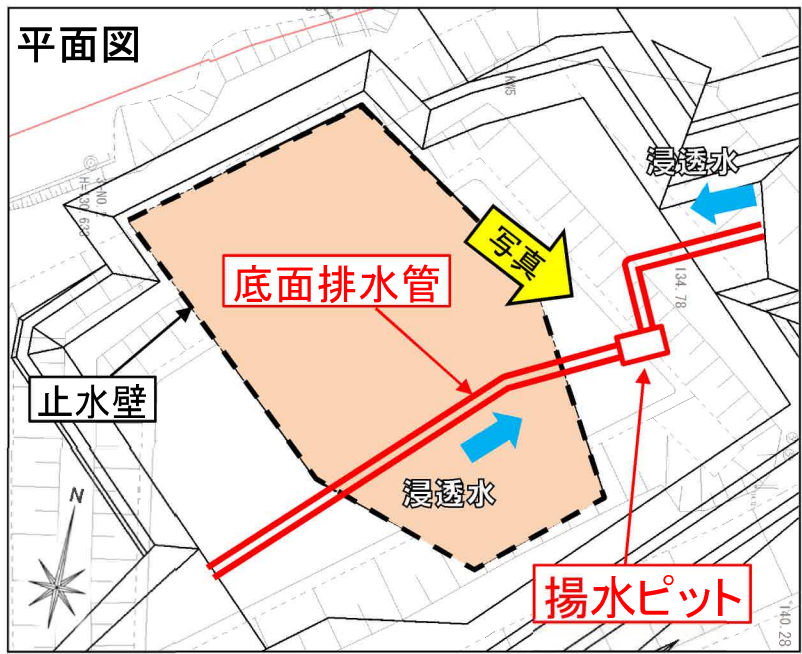

撮影日 平成29年6月1日

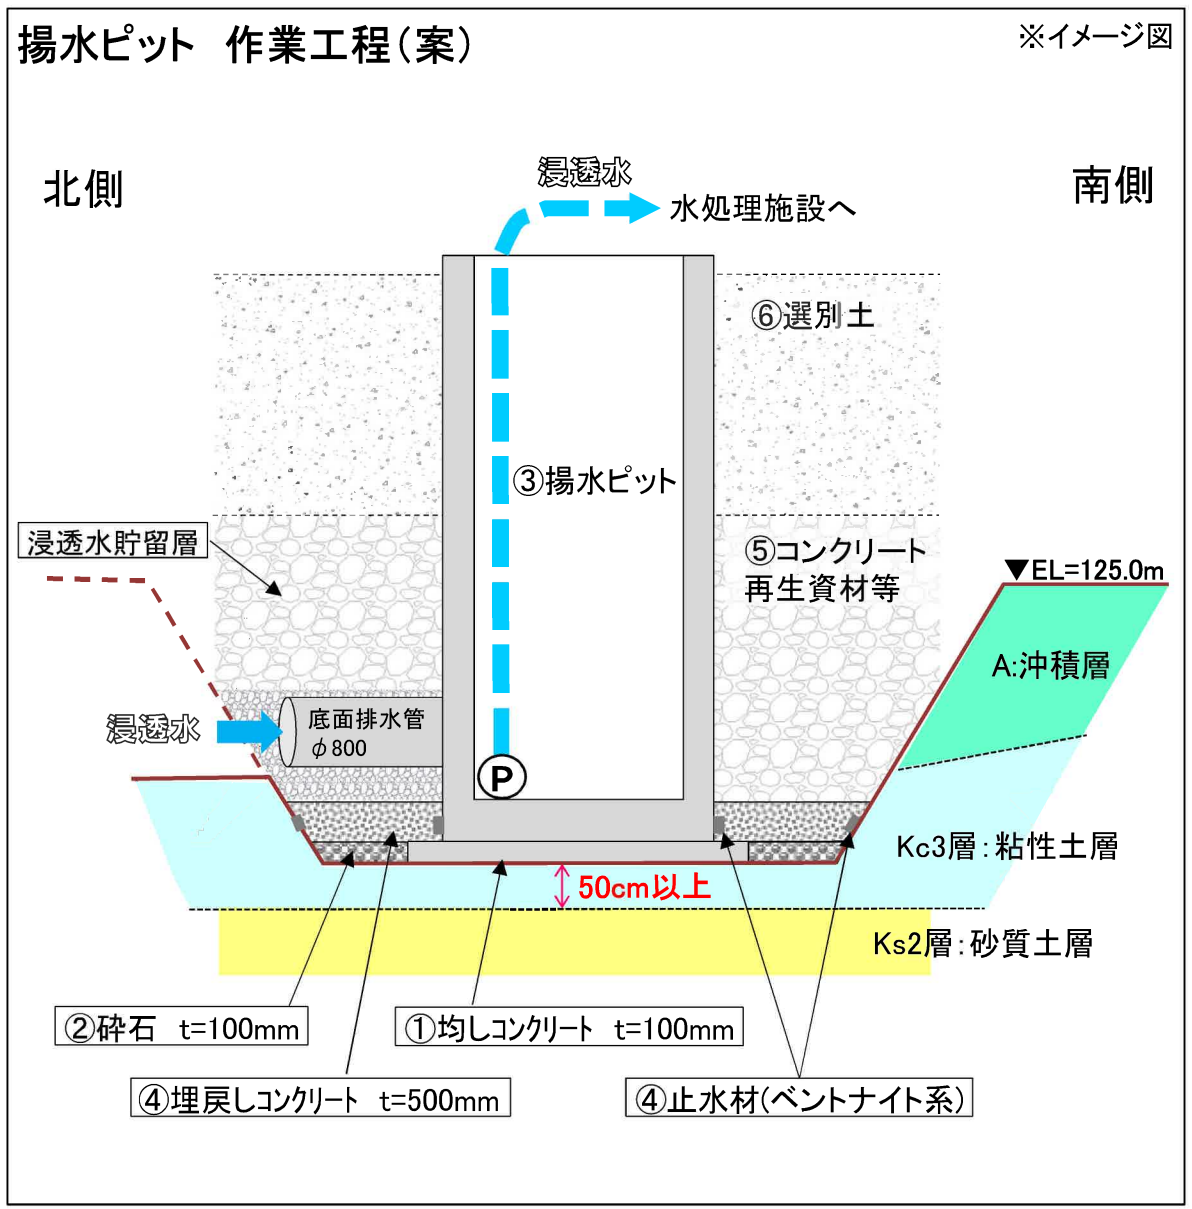


※本資料は現時点のものであり、詳細な調査、施工状況等により変更が生ずるおそれがあります。

掘削した廃棄物

主な廃棄物

- ・ B工区では木片等の可燃物やガラスびん等の不燃物、ドラム缶、廃石綿の他、栗東町銘のごみ袋が出てきました

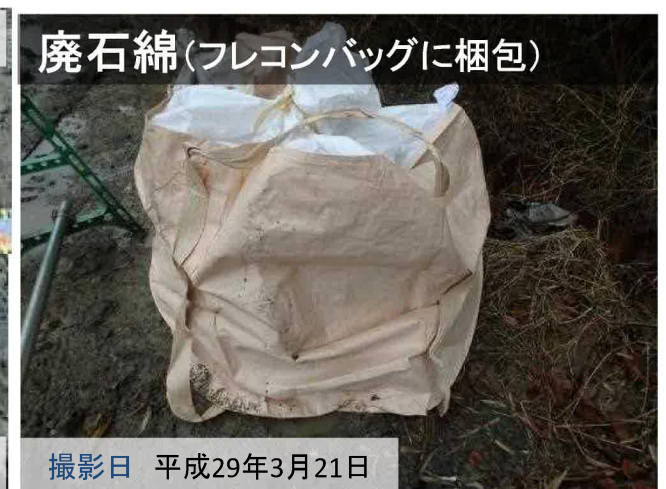

二次対策工事土工・処分実績(平成29年4月末現在)

項 目			数量	単位	前回(2月末) との差
仮置物撤去土量			21,300	m ³	0
掘削土量			105,600	m ³	+11,100
埋戻可能物仮置土量			110,100	m ³	+9,800
埋戻再生資源			18,200	m ³	+1,900
場外への搬出・処分量	廃棄物	可燃物(主に廃プラスチック類で木くず等が混じるもの)	16,500	t	+1,300
		不燃物(ガラス陶磁器くず、金属くず)	1,070	t	+90
		有害物(掘削由来:バッテリー、感染性廃棄物相当物)	9.4	t	+0.07
		有害物(場内残置物:バッテリー、変圧器等)	0.8	t	0
	廃棄物 混じり の土	有害物(B工区他)	4,500	t	+230
		ドラム缶およびその内容物が浸潤した 廃棄物土・医療系廃棄物混じり土	105	t	+31
		鋭利なものを含む等、選別に適さない廃棄物土等	590	t	0
		セメント混合廃棄物土	118	t	0
	選別土等	ふっ素が土壤環境基準を超過したもの	3,000	t	0
		覆土等で鉛が土壤環境基準を超過したもの	1,400	t	0
	資源化	金属くず	97	t	0

選別土 および 覆土等 の適合確認分析

適合確認分析

- ・ 300m³毎に分析を実施して埋戻しの可否を判断
- ・ 分析項目はカドミウム、水銀、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類、TOC

(平成29年5月22日現在)

項 目	数量	単位	前回(第19回協議会) との差	備 考
<u>選別土</u> 適合確認回数	277	回	+ 28	
うち不適合判定数	6	回	0	不適合項目:ふっ素
<u>覆土等</u> 適合確認回数	54	回	+ 3	
うち不適合判定数	5	回	0	不適合項目:鉛

内容の詳細については別紙「適合確認分析の結果について」をご覧ください