

【参考】


北湖では、例年春季から初冬にかけて表層の温かい水と下層の冷たい水の間には水温躍層が形成され、上層と下層の水の対流がなくなるため、底層DOが低下し、晩秋に最も低くなります。その後、冬の水温低下と季節風の影響により、水深の浅いところから徐々に循環が起これ、表層から底層で水温やDOなどの水質が一様となります。この現象を「全層循環」と呼んでいます。

北湖今津沖の第一湖盆（水深約 90m 地点）では、例年1月下旬から2月にかけて、全層循環が確認されていますが、平成 30 年度は昭和 54 年度の調査開始以降初めて全層循環が確認できず、令和元年度も2年連続で全層循環が確認できませんでした。その後、令和2年度以降は毎年確認されています。

1 調査地点および調査結果

(1) 調査地点

調査地点

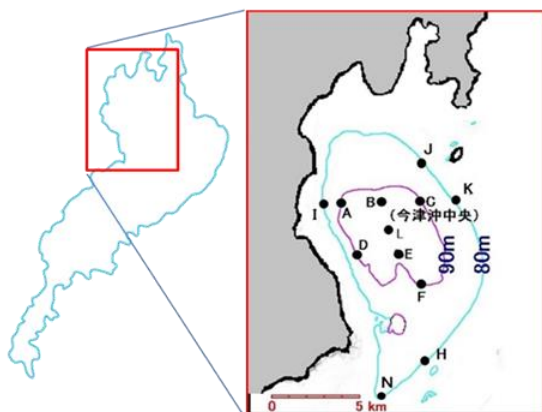

今津沖第一湖盆中央(水深90m)およびその周囲の調査地点

C、L点：定期調査地点
 A、B、D、E、F点：補足調査地点
 K、H、I、J、N点(水深約80m)：補足調査地点

湖底直上1mを調査

(2) 調査結果

表1 各地点の底層DO調査結果

調査日 調査地点	11月					12月			1月			2月	
	11/1	11/7	11/15	11/21	11/28	12/5	12/12,13	12/20	1/11	1/17	1/23	2/6	2/13
A	2.0	0.6	0.5		0.7		3.0	2.4		3.3		8.8	9.0
B	2.0		1.6		1.3		1.8			3.7			
C(今津沖中央)	2.5	2.3	4.0	1.8	2.6	2.3	1.9	4.7	3.8	3.8	3.5	10.5	10.2
D	3.3	1.1	1.8		1.4		1.4	3.7		4.0		9.4	9.0
E	1.2	0.7	1.6		1.8		2.2			3.8			
F	2.3	1.8	1.8		1.8		2.0	2.2		3.8		7.1	10.2
L(第一湖盆中央)	2.0	1.6	1.6	1.4	1.4	3.6	2.2	1.9	4.3	3.8	3.6	10.1	10.3
K(水深約80m)			4.6		4.8		3.6			3.8			
H(水深約80m)			3.8		3.6								
I(水深約80m)			5.2		3.2		4.3						
J(水深約80m)			6.3		4.9		3.7						
N(水深約80m)													

※ 表中の網掛けは、生物への影響が見られる目安である 2 mg/L を下回った結果

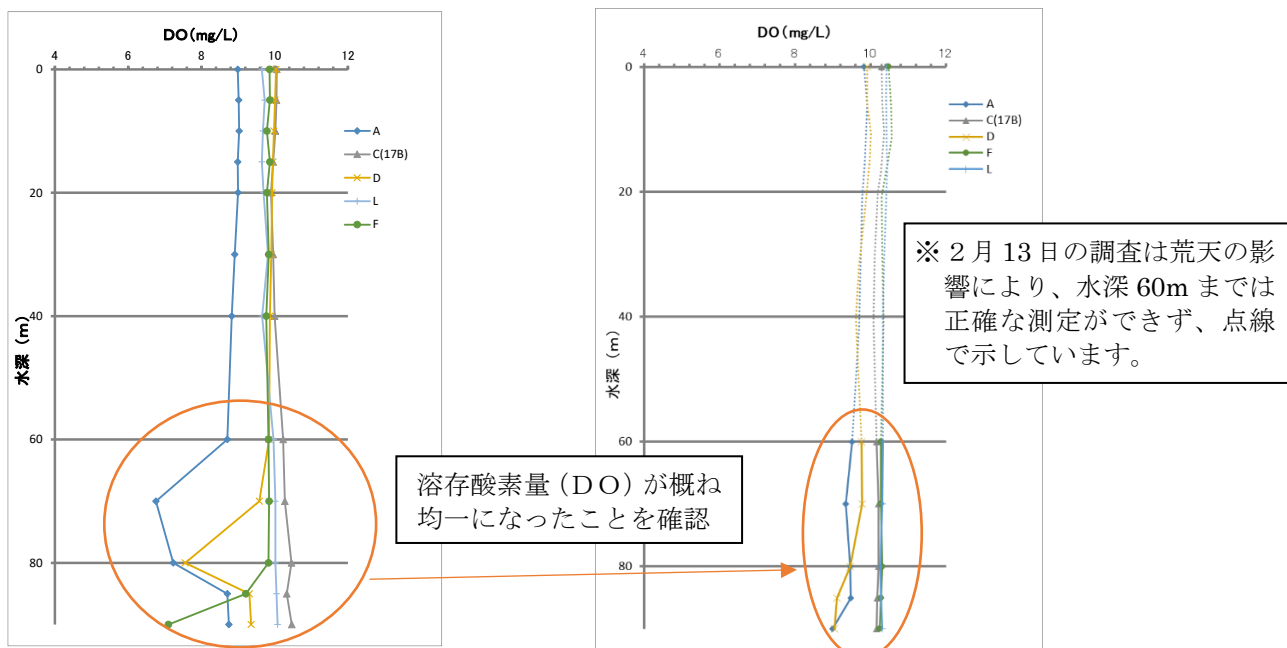


図1 第一湖盆における底層DOの鉛直分布図

(3) 平成18年度以降の全層循環確認日

平成18年度	H19.3.19	平成27年度	H28.3.14
平成19年度	H20.2.12	平成28年度	H29.1.26
平成20年度	H21.2.23	平成29年度	H30.1.22
平成21年度	H22.2.8	平成30年度	未確認
平成22年度	H23.1.24	令和元年度	未確認
平成23年度	H24.2.13	令和2年度	R3.2.1
平成24年度	H25.1.29	令和3年度	R4.1.26
平成25年度	H26.2.17	令和4年度	R5.2.13
平成26年度	H27.2.2		

(4) 1月19日(木)に実施した水中ロボット(ROV)の調査の写真



図2 第一湖盆で確認したイサザ